


Funkc: **DIST**: bekapcsolás / lézer / mérés,

CLEAR: megszakít,

REF : vonatkozási pont


TIMER: időzítő,


MEM  **UNITS** : memória

SMART : bővebb adatok (egyszer nyomd: Irány, vízszintes távolság, függőleges távolság, ferde távolság),


FUNC: készülék adatai

Beállítások: (2 sec nyomd):

MEM  **UNITS**: mértékegység

REF:  állandóra előlaptól való mérést, **CLEAR**: kikapcsolás

CLEAR és **FUNC**: Bluetooth be/ki,

CLEAR és **SMART**  : kalibrációs mód be/ki, **MEM** és **MINUS**: visszamérés be/ki, **SMART** és **MINUS**: három mérés ellenőrzés be/ki, **REF** és **PLUS**: kijelző világítás be/ki,

CLEAR és MEM: törli az el nem küldött adatokat **CLEAR**

és MINUS: lock

REF és MINUS: hangjelzés

MEM és SMART: szög mértékegység

MEM és FUNC: néma üzemmód (nem hangnémitás, nem küld adatokat a telefonra!), **REF és FUNC:** hátsó vonatkoztatási pont.

További: Nyomd 3x **FUNC** gombot, ekkor az „illu 1 – 10” értéket látod. A **PLUS és MINUS** gombot egyszerre nyomva a beállításhoz lépsz, itt a **PLUS / MINUS** gombbal állíthatod a fényerőt.

Gyári beállítások visszaállít

(NE NYOMD MEG!): **CLEAR, FUNC és MEM** gombok 5 másodpercig nyomása.

mindent töröl, a kalibrációt is!

Hibakódok: 252: magas hőmérséklet, 253: alacsony hőmérs., 255: Gyenge jel visszaverődés, 256: erős visszaverődés, 257: Túl sok a háttérfény, 260: A lézersugár megszakadt