

## DistoX návod na montáž





28.09.2008

**Upozornenie: Na úvod je potrebné pripomenúť, že akýmkoľvek zásahom do elektroniky Leica Disto alebo jeho rozobratím strácate záruku. Robíte to výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť!**






Preložil Martin Sluka 04. 2009

Budete potrebovať skrutkovač Torx T7 a T10 prípadne TR10.

- 1) Otvorte kryt priestoru pre napájacie články.
- 2) Vyberte napájacie články.
- 3) Vyskrutkujte skrutku vedľa priestoru pre napájacie články. Budete potrebovať skrutkovač Torx T10. U niektorých modelov to môže byť i torx s dierkou TR10.
- 4) Uchopte prístroj za gumovú manžetu a pomaly ho vytiahnite von z púzdra.  
POZOR:
  - nestráťte gumové tesnenie púzdra pre napájacie články,
  - nevytrhnite plochý kábel klávesnice,
  - chráňte LCD displej pred poškrábaním.
- 5) Odpojte plochý kábel klávesnice. Aby ste kábel uvoľnili, opatrne posuňte zámky na oboch koncoch konektora smerom k púzdru (obr. 1).
- 6) Zameňte skrutku pri prednej strane displeja za nemagnetickú (M2,5x6). Nezabudnite na podložku. Budete potrebovať skrutkovač Torx T7.  
POZOR: nikdy nevyskrutkujte viac ako jednu skrutku z hlavnej dosky naraz. Inak porušíte nastavenie optiky prístroja.
- 7) Prispájajte štyri krátke káblíky k doske kompasu tak ako je to vidieť na obr. 3.
- 8) Vyskrutkujte skrutku na kryte laserovej diódy na opačnej strane prístroja (Torx T7) aj samotný kryt obr. 4.
- 9) Miesto krytu príde 8 mm dištančná podložka obr. 5.

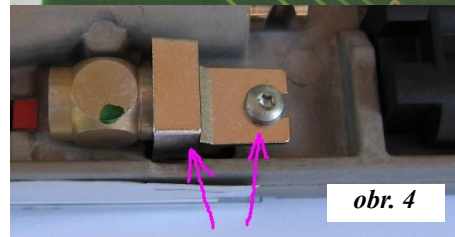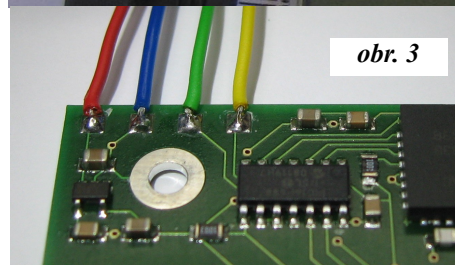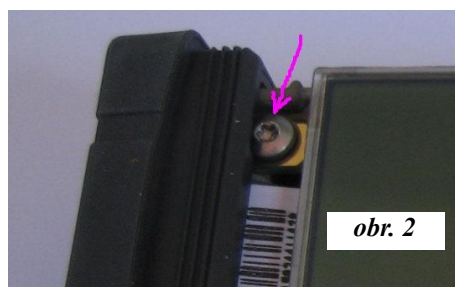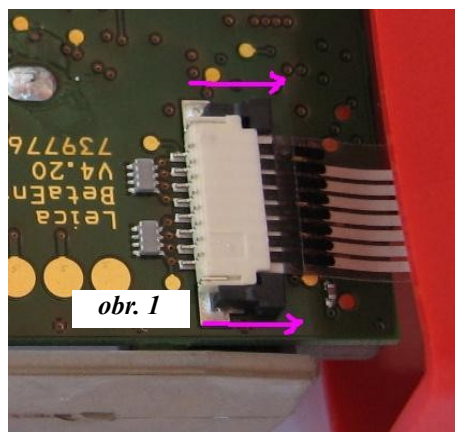

- 10) Odstráňte krycí papier zo samolepiacej pásky na doske kompasu.
- 11) Umiestnite dosku kompasu tak, aby lepiaca páska bola na púzdre článkov a otvor pre skrutku bol nad dištančnou podložkou.
- 12) Priskrutkujte dosku kompasu pomocou skrutky M2.5x14 a podložky, obr. 6 a 7.
- 13) Prispájajte konce štyroch káblikov na odpovedajúce testovacie body na hlavnej doske, obr. 8 a 9.
- 14) Znovu pripojte plochý kábel klávesnice a zasuňte zámky na ich pôvodné miesta.
- 15) Opatrne nasunte prístroj naspäť do púzdra. Dávajte pozor aby ste nepoškodili káblíky a aby gumové tesnenie na púzdre článkov bolo na správnom mieste.
- 16) Priskrutkujte púzdro. Namiesto pôvodnej skrutky použite nemagnetickú skrutku M3x10.
- 17) Vložte napájacie články a uzatvorte kryt.

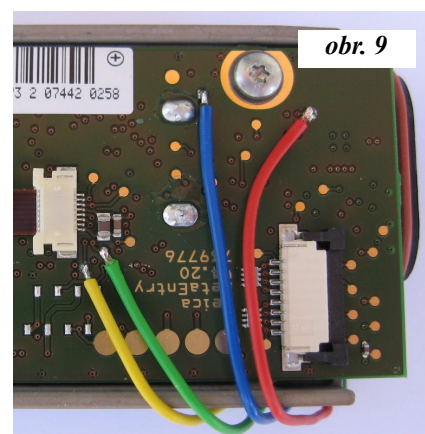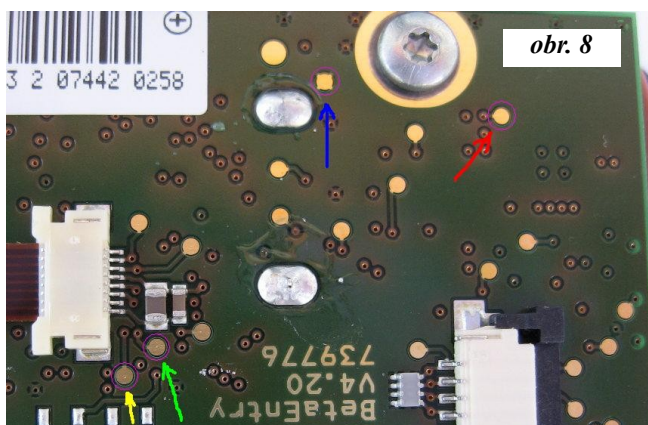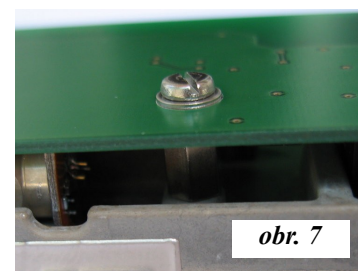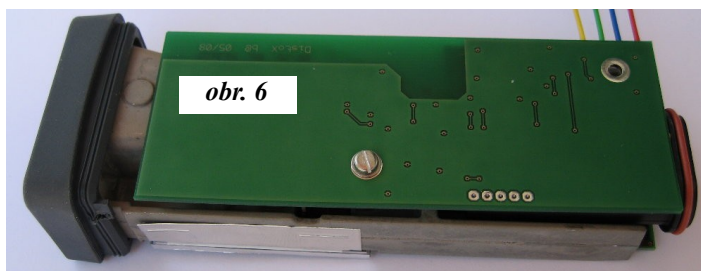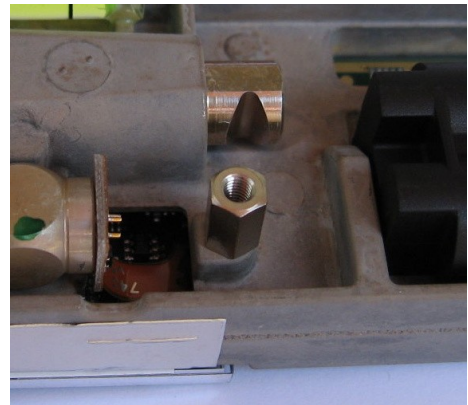

**Zariadenie musí byť pred prvým meraním nakalibrované!**