

DistoX návod na montáž


28.09.2008

Upozornenie: Na úvod je potrebné pripomenúť, že akýmkoľvek zásahom do elektroniky Leica Disto alebo jeho rozobratím strácate záruku. Robíte to výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť!

Preložil Martin Sluka 04. 2009


Budete potrebovať skrutkovač Torx T7 a T10 prípadne TR10.

- 1) Otvorte kryt priestoru pre napájacie články.
- 2) Vyberte napájacie články.
- 3) Vyskrutkujte skrutku vedľa priestoru pre napájacie články. Budete potrebovať skrutkovač Torx T10. U niektorých modelov to môže byť i torx s dierkou TR10.

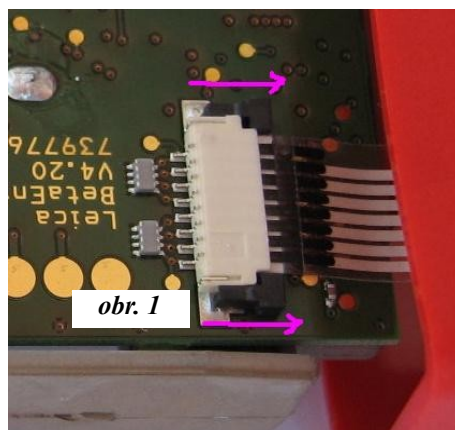


- 4) Uchopte prístroj za gumovú manžetu a pomaly ho vytiahnite von z púzdra.
POZOR:
 - nestráťte gumové tesnenie púzdra pre napájacie články,
 - nevytrhnite plochý kábel klávesnice,
 - chráňte LCD displej pred poškrábaním.


- 5) Odpojte plochý kábel klávesnice. Aby ste kábel uvoľnili, opatrne posuňte zámky na oboch koncoch konektora smerom k púzdru (obr. 1).
- 6) Zameňte skrutku pri prednej strane displeja za nemagnetickú (M2,5x6). Nezabudnite na podložku. Budete potrebovať skrutkovač Torx T7.
POZOR: nikdy nevyskrutkujte viac ako jednu skrutku z hlavnej dosky naraz. Inak porušíte nastavenie optiky prístroja.

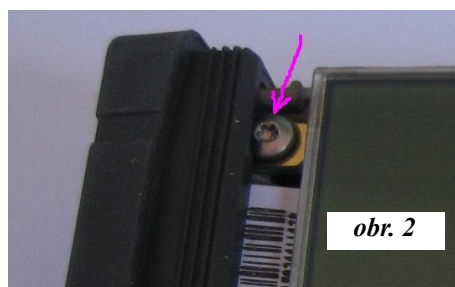

- 7) Prispájajte štyri krátke káblíky k doske kompasu tak ako je to vidieť na obr. 3.


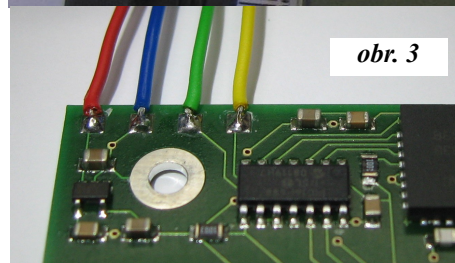


- 8) Vyskrutkujte skrutku na kryte laserovej diódy na opačnej strane prístroja (Torx T7) aj samotný kryt obr. 4.

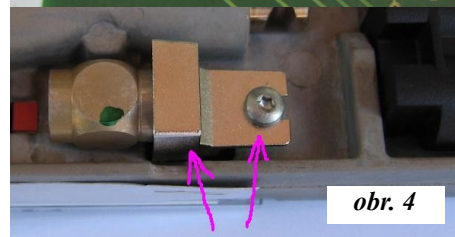


- 9) Miesto krytu príde 8 mm dištančná podložka obr. 5.


- 10) Odstráňte krycí papier zo samolepiacej pásky na doske kompasu.
- 11) Umiestnite dosku kompasu tak, aby lepiaca páska bola na púzdre článkov a otvor pre skrutku bol nad dištančnou podložkou.
- 12) Priskrutkujte dosku kompasu pomocou skrutky M2.5x14 a podložky, obr. 6 a 7.
- 13) Prispájajte konce štyroch káblikov na odpovedajúce testovacie body na hlavnej doske, obr. 8 a 9.
- 14) Znovu pripojte plochý kábel klávesnice a zasuňte zámky na ich pôvodné miesta.
- 15) Opatrne nasunte prístroj naspäť do púzdra. Dávajte pozor aby ste nepoškodili káblíky a aby gumové tesnenie na púzdre článkov bolo na správnom mieste.
- 16) Priskrutkujte púzdro. Namiesto pôvodnej skrutky použite nemagnetickú skrutku M3x10.
- 17) Vložte napájacie články a uzatvorte kryt.

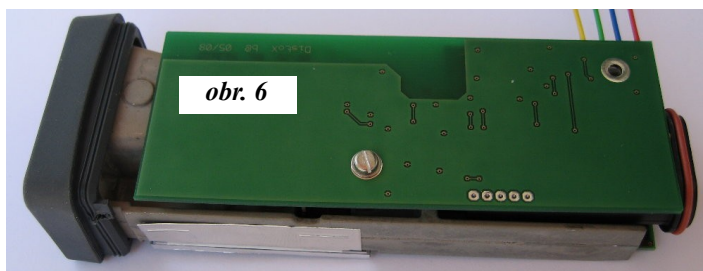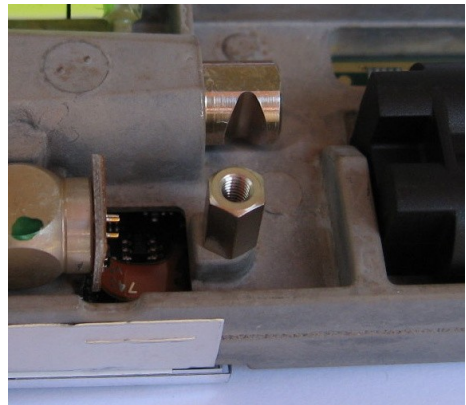


obr. 6

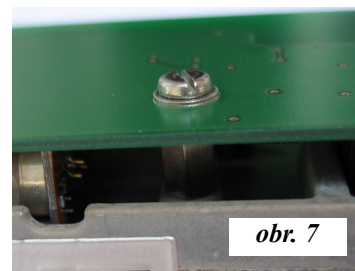

obr. 7

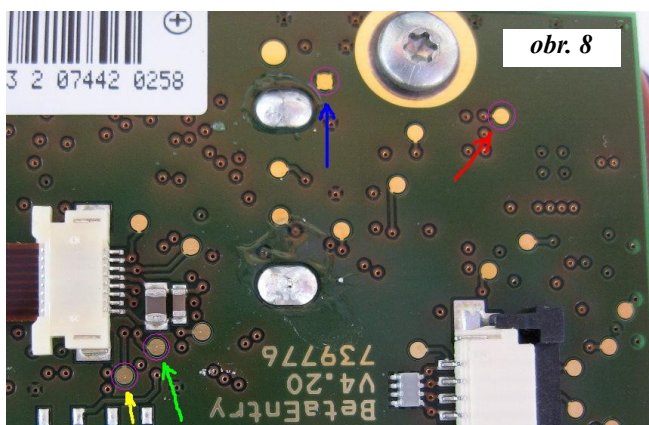

obr. 8

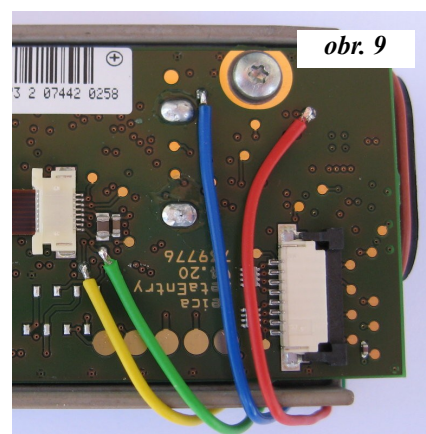

obr. 9

Zariadenie musí byť pred prvým meraním nakalibrované!